

日立電線スイッチングハブ

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.03.01

リリースノート

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2012年7月24日	新規制定

# Ver. 1.03.01 リリース情報(2012年7月)

## 機能修正について

このバージョンでは、以下の修正をしております。

### 修正

#### APLGM-10301-RC001

現象 APLGM124GTSS において、起動の際(PCA9545A\_Init FAIL on ch)というメッセージを誤表示する問題を修正しました。

関連 -

#### APLGM-10300-RC028

現象 ACL 機能の ip オプションパラメーターにおいて、IP ブロードキャストパケットがフィルタリングされない問題を修正しました。

関連 APLGM-10300-ER028

#### APLGM-10300-RC029

現象 Telnet 接続された装置において、“show tech”など多くの情報を収集するコマンドを実行した場合、一部の情報が取得できない問題を修正しました。

関連 APLGM-10300-ER029

## 既知の問題について

このバージョンでは、以下の既知の問題があります。

### 既知問題

#### APLGM-10301-ER001

現象 LAG 機能において、LAG を構成する最若番ポートがメンバーポートで動作する場合(代表ポートのリンクダウンなど)、EAP フレームは受信したポートにもフラッディングされます。

回避策 802.1x 認証機能を有効にしている機器では発生しません。  
また、LAG 構成の最若番ポートが代表ポートで動作する場合も発生しません。  
事象が発生した場合は、ポート状態を一度リンクダウンさせることで復旧します。

Apresia は、日立電線(株)の登録商標です。

バージョン	対象機器
1.00.01	ApresiaLightGM124GT-SS
1.01.00	ApresiaLightGM118GT-SS
1.02.00	ApresiaLightGM110GT-SS
1.03.00	
1.03.01	