

日立金属スイッチングハブ

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.05.01

リリースノート

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2013年 12月 6日	新規制定

# Ver. 1.05.01 リリース情報(2013年12月)

## 機能修正について

このバージョンでは、以下の機能を修正しております。

### 修正

#### APLGM-10501-RC001

- 現象 ポートのリンク状態変化によってポート情報不定状態 (LinkError) が発生すると、装置再起動となる問題を修正しました。
- 修正したソフトウェアでは、LinkError が発生すると自動復旧を試みます。自動復旧できない場合には、LinkError ログを出力してポート閉塞します。
- 関連 ApresiaLight シリーズWEB サイト「重要なお知らせ」
- ・ APLFM シリーズにおいてオートネゴシエーション設定をご使用の場合の注意点 (2013/9/20)

#### APLGM-10501-RC002

- 現象 省電力機能 (Green Mode) の有効設定において、リンク状態遷移により、不特定ポートがリンクダウンする問題を修正しました。
- 関連 ApresiaLight シリーズWEB サイト「重要なお知らせ」
- ・ APLGM シリーズにおいてグリーンモードを使用する場合の注意点 (2013/10/11)

#### APLGM-10501-RC003

- 現象 省電力機能 (Green Mode) の有効設定において、コンボポート (UTP) のリンク状態遷移により、当該ポートがリンクアップ状態でも稀に通信できない問題を修正しました。
- 関連 -

#### APLGM-10501-RC004

- 現象 コマンド設定の入力文字列に「%」を使用していた場合、CLI コマンドで設定内容を表示すると装置再起動が発生する問題を修正しました。
- 関連 -

#### APLGM-10501-RC005

- 現象 LAG 構成において、EAP フレームが入力した VLAN 以外の VLAN にも LAG ポートより中継される問題を修正しました。
- 関連 -

#### 適応機種一覧

バージョン	対象機器
1.00.01 1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.03.01	ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS
1.04.00 1.05.00 1.05.01	ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS ApresiaLightGM124GT-PoE ApresiaLightGM110GT-PoE

#### 輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

#### 商標一覧

Apresia は、日立金属株式会社の登録商標です。

Ethernet/イーサネット は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。