

日立金属スイッチングハブ

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.08.01

リリースノート

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2016年 9月 23日	新規制定

Ver. 1.08.01 リリース情報(2016年9月)

機能修正について

このバージョンでは、以下の機能を追加・修正しております。

○ 機能追加

APLGM-10801-RC001

内容 show tech_support 情報において、CPU 例外処理(CPU Exception)が発生した場合の取得情報を追加しました。

関連 -

○ 仕様変更

APLGM-10801-RC002

内容 ApresiaLightGM シリーズにおいて、CPU 受信パケットの優先処理を最適化しました。この最適化により ARP ブロードキャスト受信時の STP 状態遷移を抑止します。

関連 -

○ 修正

APLGM-10801-RC003

現象 SSL 機能において、ASN.1 の実装における任意のコードを実行される脆弱性問題を対策しました。

関連 CVE-2016-2108

APLGM-10801-RC004

現象 ポートセキュリティ機能においてコンボポート使用の場合、未学習の MAC アドレスからの通信が制限されない問題を修正しました。

関連 -

○ 注意事項

APLGM-10500-NT001

- 対象 ApresiaLightGM110GT-PoE 及び ApresiaLightGM124GT-PoE において、
Ver. 1.04.00 から Ver. 1.05.00 以降にバージョン変更される方
Ver. 1.05.00 以降から Ver. 1.04.00 にバージョン変更される方
- 対応 ファームウェア更新後の初回起動時、PoE Controller アップデートのため起動時間が通常より『10分』程度長くなります。起動が完了するまで装置電源を切らないで下さい。

[起動画面例]

Boot Procedure

V1.00.01

Power On Self Test 100 %
MAC Address : 00-40-66-58-B5-2C
Please Wait, Loading V1.05.00 Runtime Image 100 %

ここから、PoE Controller アップデートの開始

¥

Clear firmware for poe controller..... OK
Reboot POE chip..... OK
Wait POE chip enter BOOTROM mode..... OK
Update firmware for poe controller..... OK
Save firmware for poe controller..... OK

ここまで、PoE Controller アップデートの終了

以下表示で、装置起動の完了

Press any key to login...

◆適応機種一覧

バージョン	対象機器
1.00.01	ApresiaLightGM124GT-SS
1.01.00	ApresiaLightGM118GT-SS
1.02.00	ApresiaLightGM110GT-SS
1.03.00	
1.03.01	
1.04.00	ApresiaLightGM124GT-SS
1.05.00	ApresiaLightGM118GT-SS
1.05.01	ApresiaLightGM110GT-SS
1.06.00	ApresiaLightGM124GT-PoE
1.07.00	ApresiaLightGM110GT-PoE
1.08.00	
1.08.01	

◆輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

◆商標一覧

Apresia は、日立金属株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。