

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.13.01

リリースノート

**APRESIA Systems 株式会社**

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2020年3月23日	新規制定

## はじめに

ApresiaLightGM シリーズ 1.13.01 のファームウェアについて説明するものです。本ファームウェアに関する重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

### リリースバージョン

今回リリースバージョン	1.13.01
前回リリースバージョン	1.13.00

### 適応機種一覧

シリーズ名称	製品名称
ApresiaLightGM シリーズ	ApresiaLightGM124GT-SS
	ApresiaLightGM118GT-SS
	ApresiaLightGM110GT-SS
	ApresiaLightGM124GT-PoE, ApresiaLightGM124GT-PoE2(*)
	ApresiaLightGM118GT-PoE, ApresiaLightGM118GT-PoE2(*)
	ApresiaLightGM110GT-PoE, ApresiaLightGM110GT-PoE2(*)

(\*)2020年5月販売開始予定

### 対応バージョン一覧表

各製品の対応バージョンを以下に示します。対象となる製品には、対応バージョン以外のファームウェアをダウンロードしないでください。

製品名称	対応バージョン
ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS	ApresiaLightGM Ver. 1.00.01 ~
ApresiaLightGM124GT-PoE ApresiaLightGM110GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.04.00 ~
ApresiaLightGM118GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.10.00 ~
ApresiaLightGM124GT-PoE2(*) ApresiaLightGM118GT-PoE2(*) ApresiaLightGM110GT-PoE2(*)	ApresiaLightGM Ver. 1.13.00 ~

(\*)2020年5月販売開始予定

### 輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

### 商標一覧

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

# APLGM Ver.1.13.01 リリース情報(2020年3月)

## 機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能を追加・修正しております。

### 仕様変更

APLGM-11301-RC001

内容 APLGM-11300-ER002 の問題の対策のため、SSL キャッシュ機能を削除しました。これにより、SSL キャッシュ機能に関連する以下のコマンドが本バージョン以降、使用できなくなります。

- config ssl cachetimeout timeout

- show ssl cachetimeout

関連 APLGM-11301-RC002

APLGM-11300-ER002

### 修正

APLGM-11301-RC002

現象 WEB ブラウザからの装置への HTTPS アクセスが多発する環境で、長期的な運用により WEB 認証を含む装置への WEB アクセス(HTTP/HTTPS)が一切できなくなる問題の対策を実施しました。

関連 APLGM-11301-RC001

APLGM-11300-ER002

## 既知の問題について

このバージョンでは、以下の既知の問題があります。

### 既知問題

APLGM-11301-ER001

現象 WEB インターフェースにおいて、Static ARP のエントリーの編集が正常に行えない問題があります。

回避策 Static ARP の設定変更は CLI コマンドから実行してください。

APLGM-11300-ER001

現象 ApresiaLightGM シリーズの 24 ポート製品のコンボポートにおいて、ポート 23,24 の UTP ポートがリンクアップしている状態ではポート 21,22 の光ポートが使用できない問題があります。

本事象は、APLGM Ver 1.12.00 以降でのみ確認されています。

回避策 コンボポートで光ポートと UTP ポートを併用する場合、ポート 23 と 24 を同時に UTP ポートとして使用しないでください。

## 注意事項

APLGM-11100-NT001

内容 ApresiaLightGM110GT-PoE、ApresiaLightGM118GT-PoE、及び ApresiaLightGM124GT-PoE のファームウェア変更において、Ver.1.10.00 以前から Ver.1.11.00 以降に変更後の初回起動時、PoE Controller 更新のため起動時間が通常より『約 10 分』ほど長くなります。

起動が完了するまで装置電源を切らないで下さい。

[ 起動画面例 ]

Boot Procedure

V1.00.01

-----  
Power On Self Test ..... 100 %

MAC Address : 00-40-66-58-B5-2C

Please Wait, Loading V1.11.00 Runtime Image ..... 100 %

**ここから、PoE Controller アップデートの開始**

¥

Clear firmware for poe controller..... OK

Reboot POE chip..... OK

Wait POE chip enter BOOTROM mode..... OK

Update firmware for poe controller..... OK

Save firmware for poe controller..... OK

**ここまで、PoE Controller アップデートの終了**

-----  
**以下表示で、装置起動の完了**

Press any key to login...

関連 -

ApresiaLightGM シリーズ Ver.1.13.01 リリースノート

Copyright(c) 2020 APRESIA Systems, Ltd.

2020年3月初版

APRESIA Systems 株式会社  
東京都中央区築地二丁目3番地4号  
築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>